

Kohde: Hallikeskus
Hallikatu
33100 Tampere

Sisäpuoliset runkolinjat

Yleistä: Tarkastuskuvaus valmistuvan hallikeskuksen sisäpuolisiin runkolinjoihin. Kuvauksen tarkoituksena uuden putken laaduntarkastus. Kuvaukset tehtiin viemärien PPK-kaivoista myötä- tai vastavirtaan. PPK-korkit oli osittain rikki tai jostain puuttui korkki joten suositellaan kaikkien PPK-korkkien toimivuuden tarkastus ja uusiminen tarvittaessa.

Seuraavassa kuvauksessa havaitut epäkohdat:

Syötöt: 2. JV PPK 1.2, myötävirtaan, n. 27m kohdalla havaittu vanerin pala, **kts. Kuva 1** viemäriinjassa joka työnnetty seuraavaan PPK:n kohdalle. Suositellaan vanerin poisto viemäristä.

9. JV PPK 2.2, myötävirtaan n. 20,5m kohdalla havaittu vanerin pala, sekä rakennusjätettä, **kts. Kuva 2**. Suositellaan imu / huuhtelu kohdalle.

PPK 4 pystyputkessa muodonmuutos, putkessa painuma sisälle päin, **kts. Kuva 3**, mutta on ehjä.

21. SV PPK9, myötävirtaan n. 3,5m kohdalla uretaanin pala tms., **kts. Kuva 4**. Suositellaan uretaaninpalan poisto viemäristä.

23. JV PPK 7, myötävirtaan n. 9,6m kohdalla paperi padottaa hieman viemäriin, **kts. Kuva 5**. Putken täyttöaste n. 5-10%.


Suosittelaa vanerien- sekä havaittujen rakennusjätteiden tms. poisto viemäristä. Sekä kaikkien PPK-korkkien toimivuuden tarkastus ja uusiminen tarvittaessa.

Taltiointi: Kuvaus taltiointiin ja tilaajalle luovutettu dvd-video. Kuvaussyötöt indeksointu syöttökohtaisesti dvd:llä. Lisäksi liitteenä oleviin piirustuksiin tehty kuvausmerkinnät.


Kuva 1, 2. JV PPK 1.2, myötävirtaan, n. 27m kohdalla havaittu vanerin pala poikittain V110-viemärissä. Suositellaan vanerin poisto viemäristä.




Kuva 2, JV PPK 2.2, myötävirtaan n. 20,5m kohdalla havaittu vanerin pala, sekä rakennusjätettä, suositellaan imu / huuhtelu.

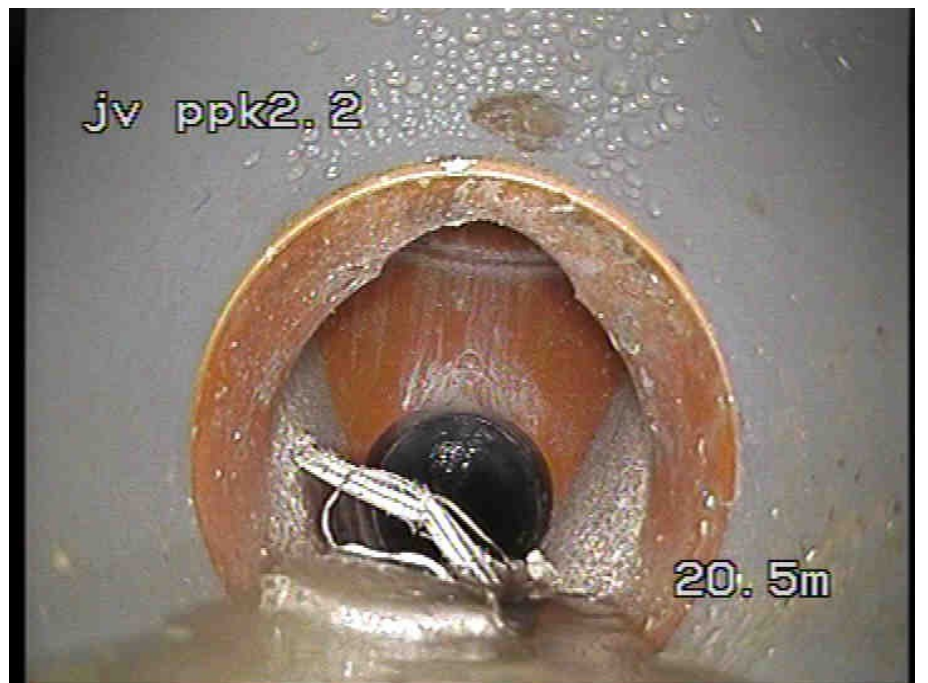

Kuva 3, PPK 4 pystyputkessa muodonmuutos, putkessa painuma sisälle päin joka muodostaa vaalean raidan. Putki on kuitenkin ehjä.

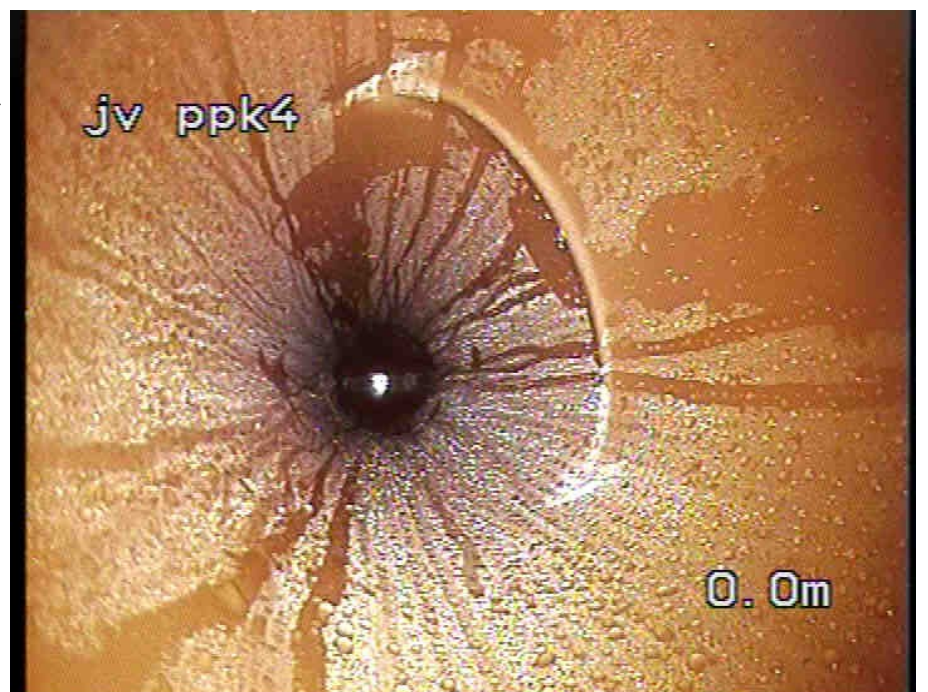

Kuva 7, SV PPK9, myötävirtaan n. 3,5m kohdalla uretaanin pala tms. Suositellan uretaaninpalan poisto viemäristä.

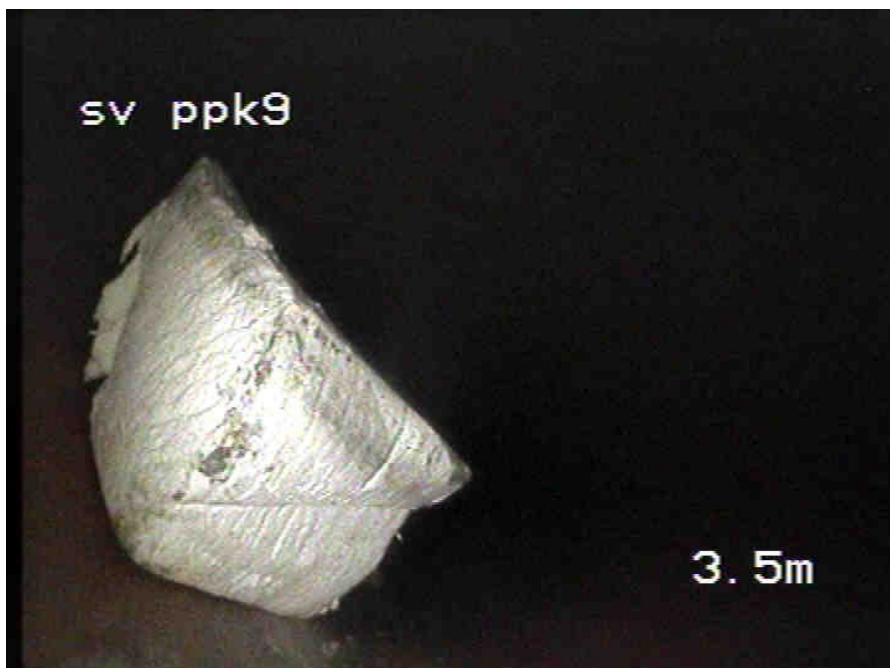

Kuva 8, JV PPK 7, myötävirtaan n. 9,6m kohdalla paperi tms. padottaa vettä viemäriässä. Putken täyttöaste n. 5-10%.

